

**Электротехнический завод «КВТ»  
Россия, г. Калуга**

[www.kvt.su](http://www.kvt.su)

# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

комплектов заземления для установки муфт КВТ  
на 3-х жильные кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена с медным лен-  
точным экраном, с броней и без брони, на напряжение до 10 кВ

## КМЛЭ



**Все операции следует выполнять в строгом соответствии с инструкцией по установке, не допуская изменений в технологии монтажа**



**Монтаж термоусаживаемых муфт должен проводиться специально обученным персоналом**

### Основные сведения об изделии

Комплект заземления предназначен для обеспечения возможности монтажа термоусаживаемых муфт КВТ на 3-х жильные кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена с медным ленточным экраном, с броней и без брони, на напряжение до 10 кВ.

### Правила применения

Перед началом монтажа необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией по монтажу, проверить наличие деталей в комплекте и соответствие применяемого комплекта сечению, типу и рабочему напряжению монтируемого кабеля. Подготовить рабочее место, все необходимые инструменты и приспособления.

### Срок службы, правила транспортирования и хранения

- Комплекты заземления транспортируют в закрытых, негерметизированных транспортных отсеках в соответствии с правилами перевозки грузов.
- Комплекты заземления хранят на складах, сухих закрытых помещениях при температуре -10 - +35 С и относительной влажности воздуха не более 75%, на расстоянии не менее 1 метра от отопительных и нагревательных приборов.
- Срок службы составляет не менее 30 лет с момента монтажа.

Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без уведомления.

### Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок хранения 24 месяца.
- Гарантийный срок службы - 5 лет с момента монтажа.
- Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
- Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.
- Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:
  - нарушения хранения, монтажа, испытания, эксплуатации, обслуживания;
  - ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
  - наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
  - наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами.

Претензии по качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока эксплуатации. Ваши отзывы, замечания, заявки на участие в обучающих семинарах, вопросы, требующие инженерно-технической поддержки, направляйте по нашему адресу:

e-mail: mufta@kvt.su, телефон: (495) 651-61-25.

Соответствует техническим условиям:  
ТУ 3599-005-97284872-2011

Признан годным для эксплуатации.

## **1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Комплекты заземления предназначены для обеспечения возможности монтажа термоусаживаемых муфт типов ЗПКВТп-10, ЗПКНТп-10, ЗПСТ-10 на 3-х жильные кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена с медным ленточным экраном, с броней и без брони, на напряжение до 10 кВ.

## **2. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ**

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу. Проверьте по комплектовочной ведомости наличие деталей в комплекте и применимость комплекта к вашему типоразмеру муфты. Подготовьте рабочее место, все необходимые инструменты и приспособления.

№ п/п	Наименование	Кол-во	КМЛЭ №1	КМЛЭ №2	КМЛЭ №3	КМЛЭ №4
1	Провод-перемычка	3 шт.	10 мм <sup>2</sup> -140			
2	Провод заземления	1 шт.	16 мм <sup>2</sup> -650	25 мм <sup>2</sup> -650	-	-
3	Пружина постоянного давления	3 шт.	№1	№2	№1	№2

Применимость комплектов:

<b>КМЛЭ №1</b>	
Наименование муфты	Сечение
ЗПКВТп-10, ЗПКНТп-10	35/50 70/120

<b>КМЛЭ №3</b>	
Наименование муфты	Сечение
ЗПСТ-10	35/50 70/120

<b>КМЛЭ №2</b>	
Наименование муфты	Сечение
ЗПКВТ10, ЗПКНТп-10	150/240

<b>КМЛЭ №4</b>	
Наименование муфты	Сечение
ЗПСТ-10	150/240

**Для муфт типа ЗПКВТп-10, ЗПКНТп-10 монтаж производить следующим образом:**

**1 Подготовка и разделка кабеля**

**1.1** Подготовить и разделать кабель согласно п.1 инструкции по монтажу муфты

**2 Монтаж проводов заземления и удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля**


**2.1** На расстоянии 80 мм от среза оболочки кабеля (от среза бронелент - для кабелей с броней) на медном ленточном экране каждой жилы закрепить провод-перемычку с помощью пружины ППД, как показано на рисунке. Удалить ленты экрана, электропроводящую бумагу (полимерную ленту) по краю смонтированной пружины. Не допускается удалять экран, электропроводящую бумагу (полимерную ленту) с помощью ножа. Повреждение полупроводящего слоя по изоляции не допускается. Данную операцию выполнить на всех жилах кабеля;

**2.2** Используя специальный инструмент (роликовый нож), удалить слой черного полупроводящего экрана с каждой жилы на длину 150 мм от среза кабеля, согласно инструкции по монтажу муфты.



3

### Монтаж узла заземления

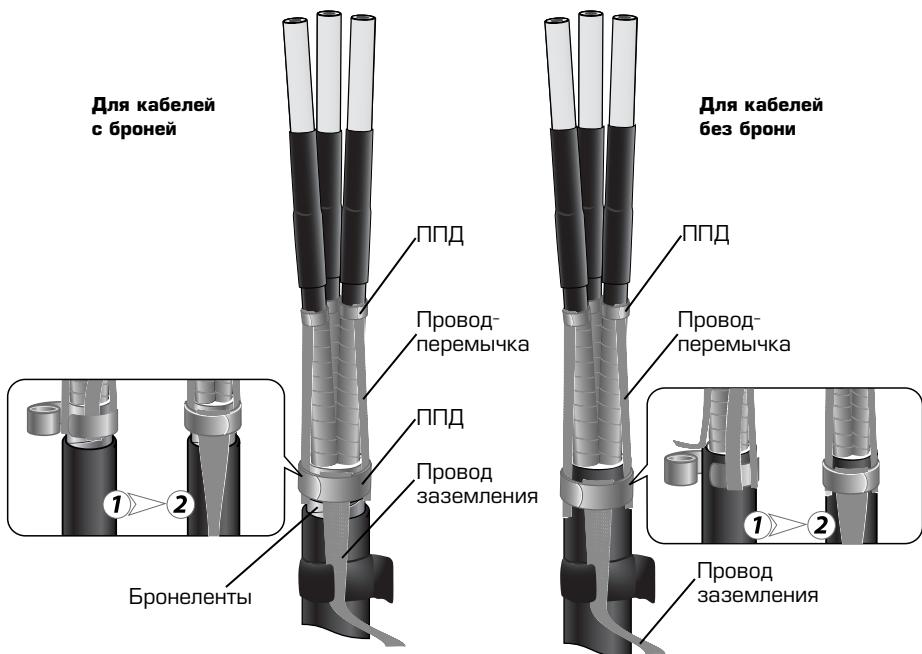

- 3.1** Распустить (растянуть в ширину) свободные концы проводов-перемычек на длине 40 мм. Конец провода заземления распустить на длине 100 мм.

#### Для кабелей с броней

- 3.2** Провода-перемычки без натяга уложить на бронеленты кабеля. Провод заземления уложить на бронеленты между проводами-перемычек таким образом, чтобы подготовленный (распущенный) конец был направлен к срезу оболочки кабеля (как показано на рисунке).
- 3.3** Прижать провода одним витком пружины (из комплекта муфты). Перегнуть провод заземления в обратном направлении и провести намотку пружины поверх провода заземления до конца.

#### Для кабелей без брони

- 3.4** Закрепить одним витком пружину (из комплекта муфты) на наружной оболочке кабеля. Провода-перемычки без натяга уложить на пружину. Провод заземления уложить на пружину между проводами-перемычек таким образом, чтобы подготовленный (распущенный) конец был направлен от среза оболочки кабеля (как показано на рисунке).
- 3.5** Прижать провода одним витком пружины. Перегнуть провод заземления в обратном направлении и провести намотку пружины поверх провода заземления до конца.
- 3.6** Вдавить провод заземления в герметик на оболочке кабеля. Поверх вдавленного в герметик провода заземления намотать оставшуюся часть герметика.
- 3.7** Установить поясную манжету согласно п.3 инструкции по монтажу муфт.


**Монтаж муфты завершить согласно п.5-8 инструкции по монтажу муфт.**

**Для муфт типов ЗПСТ-10  
монтаж производить следующим образом:**

**1 Подготовка и разделка кабеля**

- 1.1** Подготовить кабель к разделке согласно п.1 инструкции по монтажу муфт


**2 Разделка кабеля без брони**

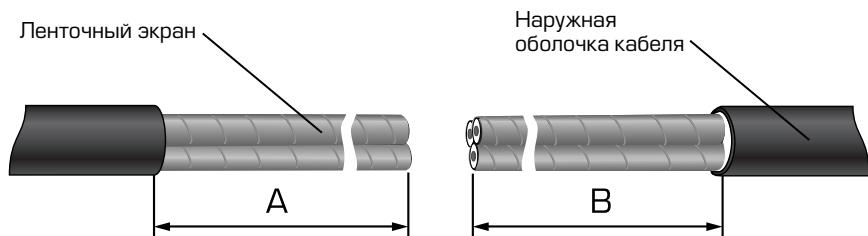

- 2.1** Удалить оболочку кабеля и межфазный заполнитель согласно размерам указанным на рисунке.

Сечение кабеля, мм <sup>2</sup>	A, мм	B, мм
<b>35/50</b>	520	300
<b>70/120</b>	520	380
<b>150/240</b>	520	450

**3 Разделка кабеля с броней**

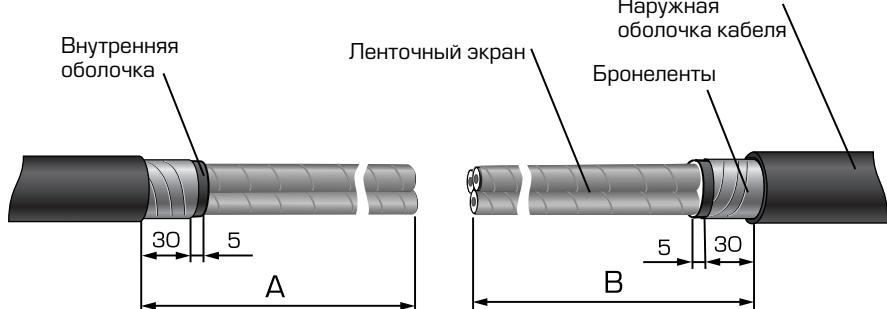


- 3.1** Удалить оболочку кабеля согласно размерам указанным на рисунке.

- 3.2** На расстоянии 30 мм от среза наружной оболочки обоих концов кабеля специальным инструментом сделать кольцевые надрезы на бронелентах и снять броню. На расстоянии 5 мм от среза бронелент сделайте кольцевой надрез на внутренней оболочке и удалить внутреннюю оболочку и межфазный заполнитель.

Сечение кабеля, мм <sup>2</sup>	A, мм	B, мм
<b>35/50</b>	520	330
<b>70/120</b>	520	410
<b>150/240</b>	520	480

## Монтаж проводов заземления и удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля

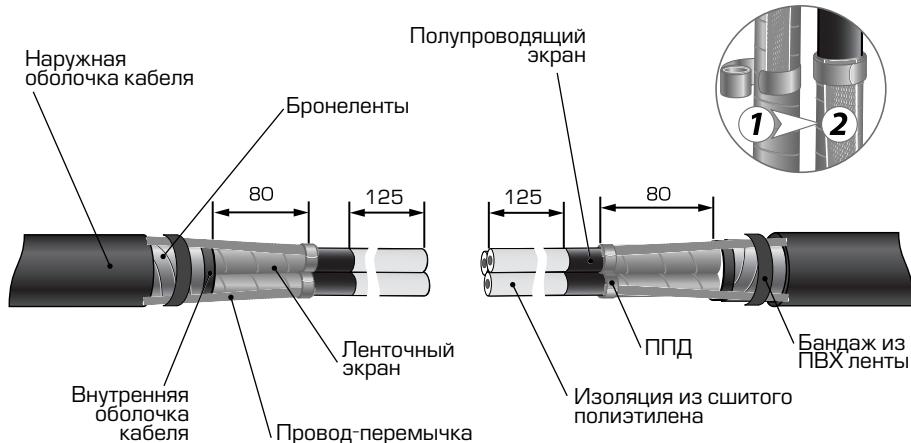


- 4.1** На расстоянии 80 мм от среза оболочки кабеля (от среза бронелент – для кабелей с броней) на медном ленточном экране каждой жилы закрепить провод-перемычку с помощью пружины ППД как показано на рисунке. Удалить ленты экрана, электропроводящую бумагу (полимерную ленту) по краю смонтированной пружины. Не допускается удалять экран, электропроводящую бумагу (полимерную ленту) с помощью ножа. Повреждение полупроводящего слоя по изоляции не допускается. Данную операцию выполнить на всех жилах кабеля.
- 4.2** Используя специальный инструмент (роликовый нож), удалить слой черного полупроводящего экрана с каждой жилы, с обоих концов кабеля на длину 125 мм от среза кабеля, согласно инструкции по монтажу.
- 4.3** На время монтажа термоусаживаемых изделий, закрепить провода-перемычки на бронелентах (для кабеля с броней) или на наружной оболочке (для кабеля без брони) с помощью бандажа из ленты ПВХ.

**Выполнить монтаж согласно п. 5, 6, 7 инструкции по монтажу муфт ЗПСТ-10**

## Восстановление экрана жил

### Для кабелей с броней

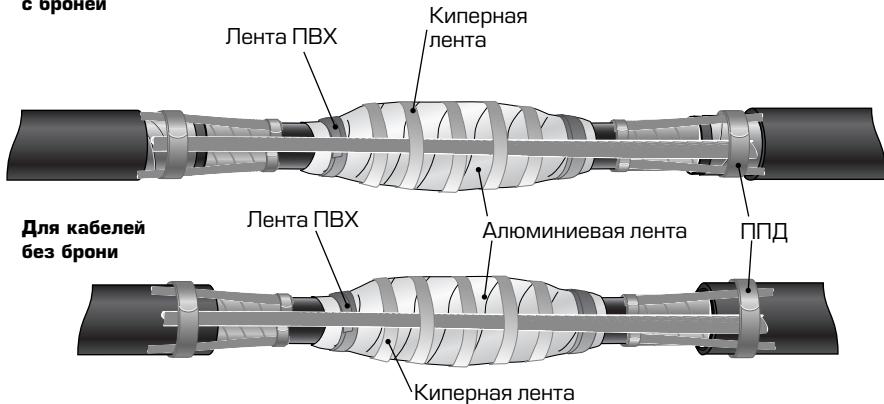

- 8.1** Произвести обмотку каждой жилы алюминиевой экранирующей лентой с перехлестом витков 20-30 мм и заходом на полупроводящий слой жил на 15-20 мм.
- 8.2** Концы алюминиевой ленты зафиксировать на полупроводящем слое жил бандажом из 2-3 витков изоляционной ленты ПВХ.
- 8.3** Аккуратно разгладить намотанную алюминиевую ленту по контуру жил на всей длине намотки.
- 8.4** Удалить бандаж из ПВХ-ленты, освободив концы проводов-перемычек


### Для кабеля с броней

- 8.5** Распустить (растянуть в ширину) свободные концы проводов-перемычек на длине 40 мм. Концы общего провода заземления распустить на длине 100 мм с каждой стороны.
- 8.6** Провода-перемычки без натяга уложить на бронеленты кабеля. Общий провод заземления уложить на бронеленты между проводов-перемычек, как показано на рисунке.
- 8.7** Закрепить провода заземления на бронелентах с помощью пружин постоянного давления.
- 8.8** Свести жилы кабеля и провод заземления максимально близко друг к другу и стянуть их киперной лентой

### Для кабеля без брони

- 8.9** Распустить (растянуть в ширину) свободные концы проводов-перемычек заземления на длине 40 мм. Конец провода заземления распустить на длине 100 мм.
- 8.10** Закрепить одним витком пружину (из комплекта муфты) на наружной оболочке с каждой стороны кабеля. Провода-перемычки без натяга уложить на пружину. Провод заземления уложить на пружину между проводов-перемычек, как показано на рисунке.
- 8.11** Провести намотку пружины поверх проводов до конца.
- 8.12** Свести жилы кабеля и провод заземления максимально близко друг к другу и стянуть их киперной лентой

**Монтаж муфты завершить согласно п.9 инструкции по монтажу муфт ЗПСТ-10**

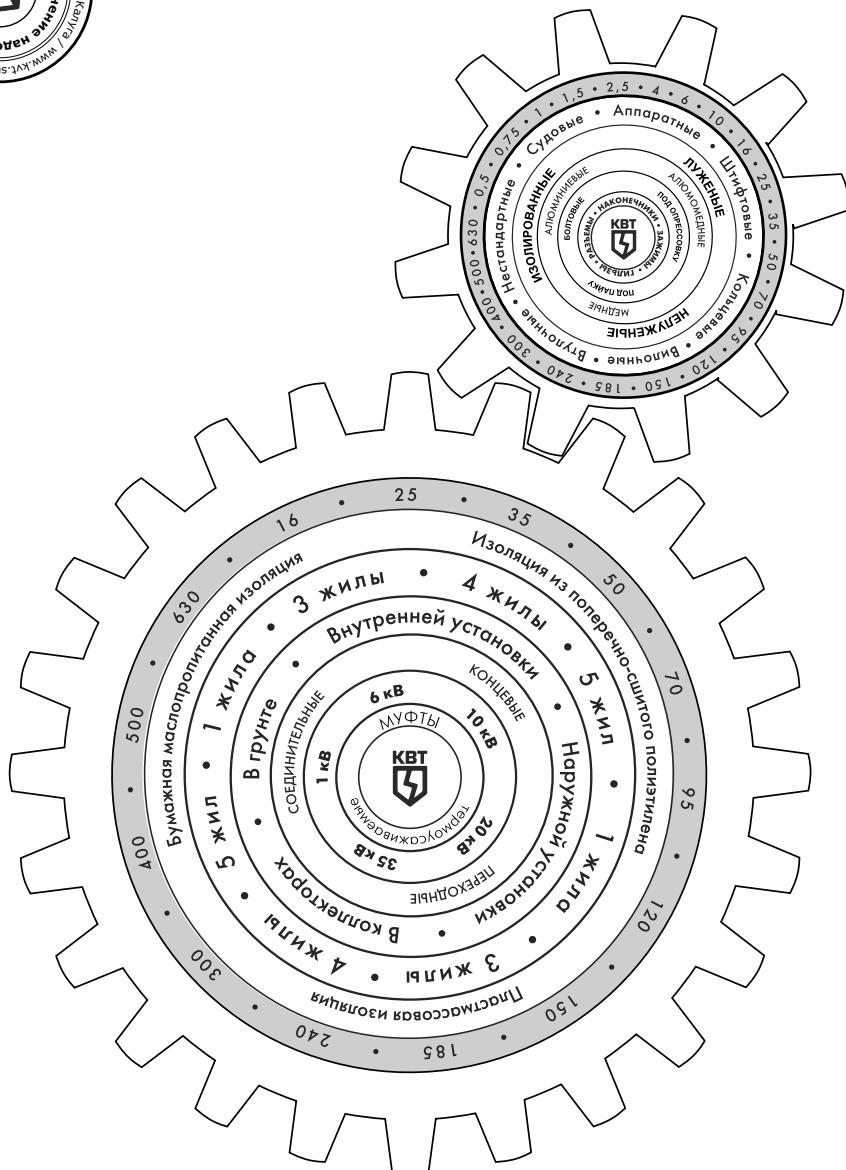

Ваши отзывы и замечания, заявки на участие в обучающих семинарах, вопросы, требующие инженерно-технической поддержки, направляйте по нашему адресу:  
e-mail: [mufta@kvt.su](mailto:mufta@kvt.su), телефон: (495) 651-61-25