

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перфоратор электрогидравлический
листовой аккумуляторный
ПЭГЛА-60



Производитель оставляет за собой право на внесение изменений
в конструкцию, дизайн и комплектацию инструмента.



Прочтите перед использованием.
Невыполнение данного требования
может привести к серьезным проблемам.
Сохраните инструкцию.

Сохраните инструкцию по эксплуатации

Храните данную инструкцию для безопасной и надлежащей эксплуатации, монтажа, управления, обслуживания и чистки устройства. Сохраните инструкцию для того, чтобы в будущем можно было к ней обратиться.

Важная информация по технике безопасности

Ниже представлена информация по объяснению символов предупреждения:



Это предупреждающий символ о соблюдении техники безопасности. Используется для того, чтобы предупредить вас о возможных травмах и повреждениях. Соблюдайте все требования по безопасности, которые сопровождает данный символ, чтобы избежать получения травм, увечий и случаев со смертельным исходом.

DANGER

ОПАСНО! Данный символ указывает на опасность ситуации, при которой (если ее не избежать) возможны смертельные случаи и серьезные травмы.

WARNING

ОСТОРОЖНО! Данный символ указывает на необходимость быть осторожным в опасной ситуации, при которой (если ее не избежать) возможны смертельные случаи и серьезные травмы.

CAUTION

ВНИМАНИЕ! Данный символ указывает на опасность ситуаций, при которых возможны незначительные травмы и повреждения средней тяжести.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации обязательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией. Тщательное соблюдение требований, изложенных в настоящей инструкции, обеспечит длительную безопасную работу с инструментом. Несоблюдение требований, изложенных в инструкции, может привести к отказу в гарантийном обслуживании.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

1. Безопасность рабочего места.

- Рабочее место должно быть хорошо освещено и содержаться в чистоте. Недостаток освещения или захламленность рабочего места - причина травматизма.
- Настоящий инструмент не электроизолирован. Не используйте его при работе с проводами, находящимися под напряжением!
- Не подвергайте инструмент воздействию высоких температур, агрессивных сред, повышенной влажности. Следите за состоянием резиновых уплотнений и сальников.
- Не работайте в присутствии посторонних и детей, которые могут отвлечь Вас от работы.

2. Электрическая безопасность.

- Убедитесь в исправности штекселя зарядного устройства. Никогда не вносите изменения в конструкцию штекселя.
- Оберегайте зарядное устройство и электрическую схему инструмента от попадания воды и влаги во избежание поражения электрическим током.
- Не переносите зарядное устройство за провод, не вытаскивайте за провод штексель из розетки, не перегибайте и не пережимайте провод. Это может привести к поражению электрическим током.
- Не пытайтесь чинить самостоятельно поврежденное зарядное устройство. Использование неисправного зарядного устройства может привести к поражению электрическим током. Для ремонта обратитесь в авторизованный сервис-центр.
- При зарядке следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия зарядного устройства не были закрыты.
- Отключайте зарядное устройство от сети по окончании зарядки. Избегайте попадания зарядного устройства в руки детей и неспециалистов.
- Не пользуйтесь полностью разряженной батареей. Использование батареи с низким уровнем заряда может привести к выходу ее из строя. Храните батарею отдельно от инструмента.
- Не подвергайте батарею воздействию высоких температур, не создавайте ситуаций короткого замыкания - это может привести к взрыву.
- Не используйте неисправную батарею - это может привести к поражению электрическим током.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать батарею - обратитесь в авторизованный сервисный центр.

3. Личная безопасность.

- Не пользуйтесь инструментом, если вы устали, находитесь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, под воздействием лекарственных препаратов. При работе с инструментом будьте внимательны и используйте здравый смысл. Несоблюдение этих требований может привести к травмам.
- Для обеспечения Вашей безопасности всегда используйте средства индивидуальной защиты, такие как защитные перчатки, маску, шлем, защитную обувь.
- Одевайтесь должным образом. Не носите свободную одежду с разевающимися полами или украшения. Волосы должны быть убраны под головной убор. Свободные концы одежды, украшения или волосы могут быть затянуты в движущиеся части.
- При работе с инструментом принимайте устойчивую позу. Не пользуйтесь неустойчивыми лесами, стремянками и упорами при работе.
- Осматривайте инструмент перед началом работы. Не используйте неисправный или поврежденный инструмент, инструмент с затупленной рабочей частью.
- Используйте инструмент по назначению. Не допускайте перегрузки инструмента.
- Остерегайтесь попадания пальцев и иных частей тела в режущую зону инструмента во время работы.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

WARNING

Поврежденное оборудование может привести к серьезным травмам. Не используйте поврежденное оборудование. При возникновении нетипичных шумов или вибрации, убедитесь что оборудование годно для последующей эксплуатации.

1. **Перед каждым использованием** произведите осмотр инструмента. Проверьте надежность винтов, подвижных и неподвижных деталей, наличие потрескавшихся или сломанных деталей и другие условия, которые могут повлиять на безопасность эксплуатации.
2. **После использования** очистите внешнюю поверхность инструмента ветошью и смажьте антикоррозийным маслом для предотвращения появления ржавчины. Вынимайте аккумулятор из инструмента во избежание несознательного включения. Храните инструмент в сухом месте.
3. Техническое обслуживание инструмента должно производиться только квалифицированным специалистом.
4. В целях увеличения срока службы инструмента раз в год меняйте масло. Убедитесь, что масло фильтруется через сетку 120 mesh или через фильтр 30μm.
5. После длительного срока эксплуатации уплотнительные компоненты могут быть повреждены. При наличии утечки обратитесь к производителю или дистрибутору для замены деталей.

6. Если инструмент не используется в течении длительного времени проверьте положение поршня, очистите и смажьте инструмент и детали антисорбционным маслом. Выньте батарею и положите в коробку. Храните инструмент в сухом месте.

Обслуживание Вашего инструмента должен осуществлять квалифицированный сотрудник ремонтной мастерской с использованием только идентичных запасных частей. Это обеспечит безопасность инструмента.

ОСОБЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

1. При работе с инструментом соблюдайте отраслевые нормы и правила безопасности.
2. Храните инструмент так, чтобы сохранились все бирки и ярлыки, на которых содержится важная информация.
3. Данный инструмент не игрушка, держите его подальше от детей.
4. Не трогайте пальцами верхнюю часть инструмента во время работы, это может привести к травмам.
5. Убедитесь, что матрица и пуансон накручены на шток до конца резьбы.
6. Инструмент не изолирован. Не используйте инструмент при работе с кабелем, находящимся под напряжением.
7. Не стучите по частям инструмента, это может привести к неполадкам.
8. Внимательно осмотрите инструмент перед использованием на наличие поврежденных или изношенных деталей. Поврежденный или неправильно собранный инструмент может нанести травму Вам или окружающим.
9. Не используйте инструмент в течение слишком продолжительного времени. После 30-40 циклов дайте инструменту охладиться в течение 15 мин.
10. Не закрепляйте инструмент стационарно. Это переносной инструмент.
11. Встроенный предохранительный клапан проходит настройку в заводских условиях и тестирование перед продажей. Не позволяйте производить настройку и регулировку неспециалисту.
12. Предупреждения и меры предосторожности, описанные в данной инструкции, это еще не полный список предупреждений. Данная инструкция не может охватить весь спектр возможных случаев, которые могут произойти. Необходимо понимать, что осторожность и здравый смысл, это те факторы, которые не могут быть встроены в инструмент, но ими должен обладать оператор (персонал).

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ


Перфоратор электрогидравлический листовой аккумуляторный ПЭГЛА-60 предназначен для пробивания мягких металлических пластин диаметром 22.5-61.5 мм. Преимущество инструмента в высокой эффективности, легком управлении, автоматическом реверсе. Аппарат запитывается литий-ионным аккумулятором, приводится в действие двигателем и управляется микроконтроллером. С гидравлической системой высокого давления устройство является идеальным инструментом для работ на строительных площадках.



1. Характеристики

Модель	ПЭГЛА-60
Мах. давление	12 тонн
Ход поршня	27 мм
Количество резов на одной зарядке батареи	Примерно 180 резов
Марка масла	ВМГЗ
Температура эксплуатации	+10 ÷ +40 °C
Напряжение батареи	18V
Время резки	3-15 с. (В зависимости от диаметра матрицы)
Напряжение сети	AC 100V~240V; 50~60Hz
Время зарядки	Около 2-х часов
Макс. размер перфорации (кругл.) (мягкая сталь 3.5 мм толщины)	61.5 мм
Макс. размер перфорации (квадратн.) (мягкая сталь 3.5 мм толщины)	68×68 мм
Макс. размер перфорации (прямоугольн.) (мягкая сталь 3.5 мм толщины)	35×65 мм
Принадлежности:	
Комплект «Пуансон-матрица», Ø	22; 28; 34; 43; 49; 60 ,5
Батарея	2 шт.
Шпилька 9,4 мм	1шт.
Шпилька 18,4 мм	1шт.
Промежуточное кольцо	1 шт.
Зарядное устройство	1 шт.
Ремкомплект гидроцилиндра	1шт.
Ремкомплект гидроклапана	1 шт.
Защитные перчатки	1 пара

2. Описание деталей инструмента

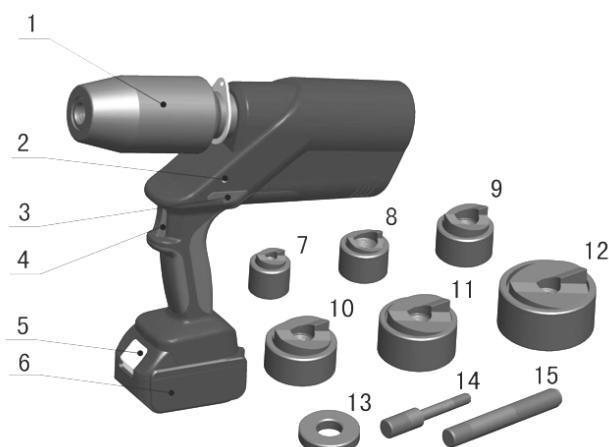


№	Описание	Функции
1	Цилиндр	Подача рабочего давления
2	Индикатор	Для индикации зарядки аккумулятора (при низком уровне заряда или в случае неисправности мигает красным)
3	Реверсивный переключатель	Для ручного включения обратного хода в случае неправильной операции
4	Триггерный переключатель	Для включения инструмента
5	Фиксатор аккумулятора	Для фиксации аккумулятора в рабочем положении
6	Аккумулятор	Для подачи энергии, Li-ion аккумулятор ,(18V)
7-12	Пуансон и матрица	Для перфорации отверстий
13	Промежуточное кольцо	Для уменьшения свободного хода поршня
14-15	Шпилька	Для соединения цилиндра со штампом и пробойником

Руководство по выбору шпилек

Шпильки и детали	Стандартный набор					
	22 мм	28 мм	34 мм	43 мм	49 мм	60,5 мм
Шпилька 9,4 + промежуточное кольцо	▲					
Шпилька 18,4 + промежуточное кольцо		▲	▲	▲		
18,4 шпилька					▲	▲

ПРОЦЕСС РАБОТЫ НЭГА-45

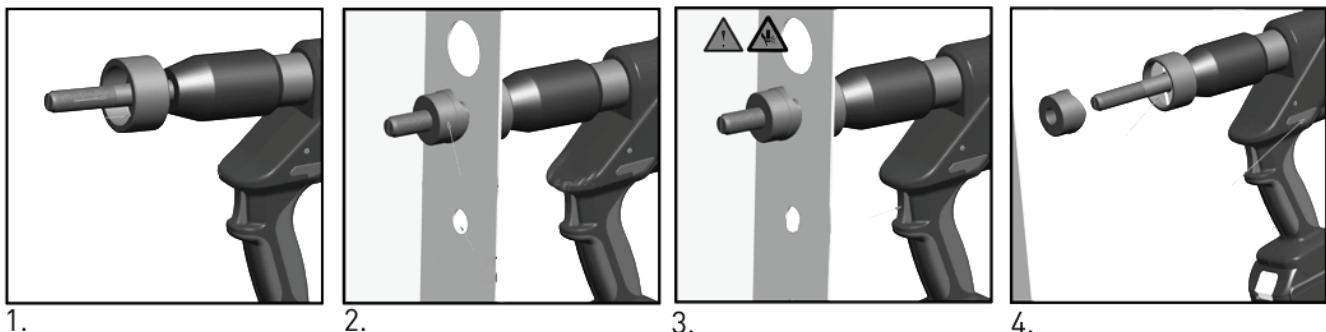

1. 2. 3. 4.

a. Используйте инструмент надлежащим образом, согласно его назначению.

Инструмент, который эксплуатируется правильно, будет работать лучше.

b. Остерегайтесь попадания пальцев и иных частей тела в режущую зону инструмента во время работы.

1. Использование инструмента

⚠ CAUTION

Убедитесь, что все части инструмента чистые, без загрязнений, масляных пятен, особенно на ручке и участке управления, во избежание выскальзывания инструмента во время работы.

1. В первую очередь проверьте, горит ли индикатор. Если индикатор горит более 5 сек., это означает низкий заряд аккумулятора, поэтому необходимо его зарядка.

2. Выберите подходящую матрицу в зависимости от назначения.

⚠ WARNING

Не превышайте номинальную мощность данного инструмента, это может привести к поломке деталей, неисправности и тем самым вызвать травмы разной степени вплоть до смертельного исхода.

3. Используя сверло, диаметр которого немного больше, чем диаметр шпильки, просверлите ведущее отверстие в металлическом листе.

4. Вверните шпильку полностью в патрон.

5. Наденьте промежуточное кольцо на шпильку, затем пуансон. Пропустите шпильку через отверстие в металлическом листе. Затем заверните матрицу на шпильку острой кромкой по направлению к листовой стали. Убедитесь, что все детали стоят соосно и плотно прилегают друг к другу.

⚠ DANGER

Неправильная установка может привести к повреждениям компонентов инструмента.

6. Процесс пробивания запускается триггерным переключателем. Цикл пробивания завершается, когда матрица пробивает металлическую пластину и когда достигается максимальное давление. После завершения цикла поршень возвращается в исходное положение автоматически.

⚠ CAUTION

Убедитесь, что процесс пробивания окончен, во избежание оставления обрезок в пробойнике.

⚠ WARNING

Процесс пробивки может быть остановлен в любой момент при помощи триггерного переключателя.

2. Описание функций



Блок управления – автоматически определяет уровень давления во время работы и обеспечивает защиту, выключает двигатель и автоматически обнуляет установки после завершения работы.

	Автоматический сброс- автоматический сброс давления, отвод поршня в исходное положение при достижении максимального выхода.
	Ручной сброс — отвод поршня в исходное положение в случае неправильной операции.
	Устройство оснащено двойным поршневым насосом, который обеспечивает быстрый подход пуансона к матрице и последующую плавную опрессовку.
	Режущая головка поворачивается на 360°, что обеспечивает легкий доступ на сложных участках.
	При появлении какой-либо ошибки подается звуковой сигнал и мигает красный индикатор.
	Весь инструмент управляетяся триггером, что делает работу с инструментом более удобной чем при работе с двумя кнопками управления.
	Li-ion аккумулятор не имеет эффекта памяти и обладает низким саморазрядом. Даже после длительного времени не использования он готов к эксплуатации. Кроме того у него более короткий цикл зарядки в сравнении с никель-металлгидридным аккумулятором.
	Благодаря датчику температуры инструмент автоматически перестанет работать в случае, если температура превысит 60° в условиях продолжительного времени работы. Подача звукового сигнала о неисправности означает, что инструмент не может продолжать работу пока температура не снизится до обычной.

ЗНАЧЕНИЯ ЗВУКОВЫХ И СВЕТОВЫХ СИГНАЛОВ

№			Описание	Значение
1	★★		самопроверка	Самопроверка, для подтверждения работоспособности
2	★ — 5 сек		перегрузка	Возможно повреждение гидравлической системы, необходима проверка
3	★★★	•••	сигнал о зарядке	Недостаточно энергии, требуется зарядка аккумулятора
4	★ — 5 сек	• — 5 сек	предупреждение о недостаточной мощности	Срочно требуется зарядка аккумулятора
5	★★★★	••••	предупреждение о температуре	Температура слишком высокая, необходимо охлаждение
6	★★★★★	•••••	нет давления	Двигатель работает, но без смыкания пуансона с матрицей

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Внимательно прочтите правила безопасности в начале инструкции перед использованием инструмента.


Используйте инструмент только по назначению. Использование инструмента не по назначению может привести к травмам и порче имущества.

1. Зарядка аккумулятора


Вставьте аккумулятор в зарядное устройство, вставьте штекер в гнездо. Убедитесь, что температура в помещении в рамках 10-40°. Время зарядки около 2 часов. Ознакомьтесь с представленной ниже иллюстрацией.



1.

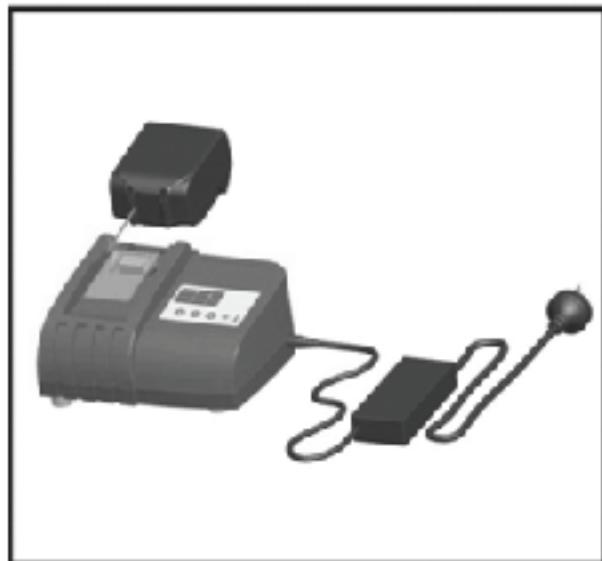

2.

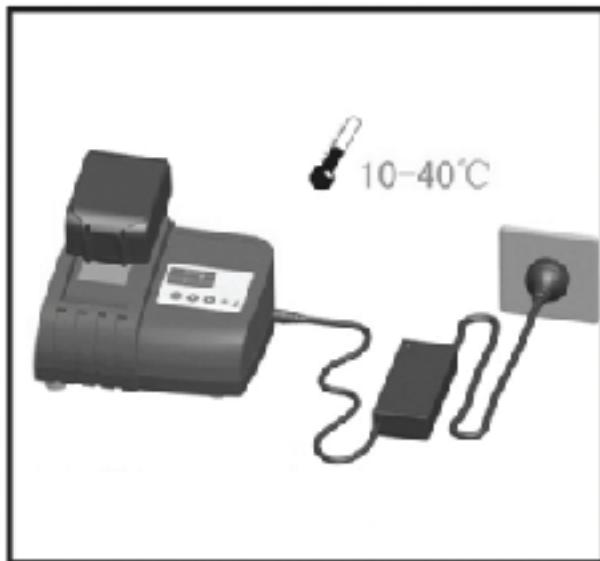

3.



4.

Для более подробной информации о зарядке обратитесь к инструкции по зарядке (РУКОВОДСТВО ПО ЗАРЯДКЕ УСТРОЙСТВА)

CAUTION

Аккумулятор может использоваться множество раз. Когда срок службы аккумулятора подойдет к концу, замените аккумулятор на новый.

Заряжайте аккумулятор вовремя, чтобы продлить его срок эксплуатации. Если аккумулятор не использовался в течение длительного времени, он может оказаться разряженным. Производите зарядку своевременно (минимум раз в квартал).

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Описание	Решение
Инструмент не работает	<ol style="list-style-type: none">1. Загрязнение инструмента, попадание пыли2. Повреждение контакта инструмента с батареей3. Повреждение деталей инструмента	<ol style="list-style-type: none">1. Почистите инструмент2. Восстановите контакт3. Обратитесь в сервисный центр.
Двигатель не работает	<ol style="list-style-type: none">1. Низкий уровень заряда батареи/батарея разряжена2. Повреждение компонентов переключателя	<ol style="list-style-type: none">1. Проверьте уровень зарядки батареи. Батарея может быть разряжена или закончился срок ее эксплуатации. Замените батарею.2. Обратитесь в сервисный центр.
Двигатель работает, но инструмент не завершает цикл	<ol style="list-style-type: none">1. Низкий уровень масла2. Воздух в гидравлической системе3. Холодное масло	<ol style="list-style-type: none">1. Обратитесь в сервисный центр.2. Нажмите триггерный переключатель и реверсивный переключатель. После 10-15 сек. работы инструмента попытайтесь осуществить резку. При неудачной попытке- обратитесь в сервисный центр.3. Нажмите триггерный переключатель и реверсивный переключатель для нагрева масла. Храните инструмент в теплом месте.
Остановка в процессе работы	<ol style="list-style-type: none">1. Низкий уровень масла2. Воздух в гидравлической системе	<ol style="list-style-type: none">1. Обратитесь в сервисный центр.2. Нажмите триггерный переключатель и реверсивный переключатель одновременно. Удерживайте в течение 10-15 сек.
Индикатор мигает в течение 20 сек.	<ol style="list-style-type: none">1. Низкий уровень заряда батареи	<ol style="list-style-type: none">1. Зарядите или смените батарею
Потеря/утечка масла	<ol style="list-style-type: none">1. Повреждение внутреннего уплотнения	<ol style="list-style-type: none">1. Обратитесь в сервисный центр.

Условия транспортировки, хранения и эксплуатации

Температура эксплуатации +10...+ 40°С.

Температура транспортировки -25...+50°С.

Относительная влажность 20-90 % без конденсата.

В случае нахождения изделия при температуре, ниже -15°С, перед началом работы необходимо выдержать пресс 3 часа при температуре выше +10°С. В противном случае при эксплуатации возможно протекание масла в районе сальниковых уплотнений, что не будет являться гарантийным случаем.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи, при соблюдении правил работы, условий транспортировки и эксплуатации при наличии заполненного паспорта с отметками о продаже.

Дата продажи:

Д Д М М Г Г

Место для штампа

ШТОК

www.shtok.ru

ООО «Новые инженерные решения»
107031, г. Москва,
ул. Большая Дмитровка, д. 32, стр. 4
Тел. + 7 (495) 223-32-10
info@shtok.ru

ВАШ ПОСТАВЩИК